

## Parapety Helopal vnitní & vnější

# Pokyny a doporučení

pro helopal classic  
a helopal exclusiv




### Naše doporučení:

Používejte originální montážní materiál Helopal.

**Upozornění:** v případě neodborně provedené montáže a nedodržení našich pokynů nerušíme za následné škody.

## Doprava & skladování

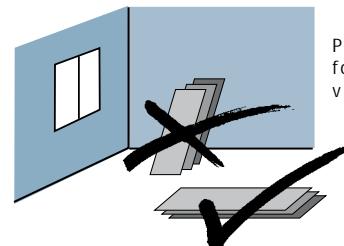

Parapety opatřené ochrannou fólií skladujte a pěpravujte vleže, lícem (rubem) k sobě.


Ochrannou fólii odstraňte až po montáži a dokončení omítacích prací, nejdříve ji však do té míry po jejich dokončení. Při omítání zakryjte parapety kartonem. Před stažením ochranné fólie ostraňte z povrchu volné neistoty.



Při manipulaci NEPOUŽÍVEJTE OSTRÉ PŘEDMETY.

## Přesah a sklon parapetu

Při zamontování parapet musí být zohledněn jejich přesah.

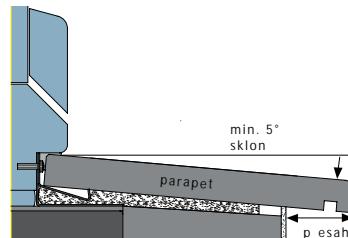

Vnější parapety doporučujeme osazovat ve sklonu 5°. Uvnitřních parapetů není sklon nutný.

U přesahu nad 10 cm doporučujeme upevnit parapet na konzole, umístěné ve vzdálenosti max. 50 cm (max. 20 cm od kraje parapetu).


## Upozornění

Podklad parapetu musí být pevný, nosný, bez dutin, zbavený mastnoty a neistot.

Případnou roztažnost parapetů vlivem teplotních výkyv je třeba eliminovat dostatečnou dilatační spárou.

## Možnosti montáže

**Pomocí montážního pásky**  
pro vnitřní i venkovní parapety

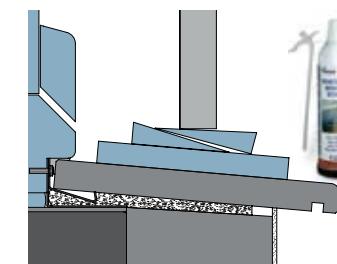


Používejte výhradně nízkoexpansní montážní pásku.

Montážní pásku nanášejte ve 2 - 3 pásech o výšce do 20 mm. Do vytvořených montážních otvorů (cca. 6 hodin) zapletete parapet shora pomocí vzpěr, klinů a zároveň desky.

Dutinu mezi spodní hranou parapetu a zdí vystopujte s páskou.


**Pomocí montážního lepidla**  
pro vnitřní i venkovní parapety

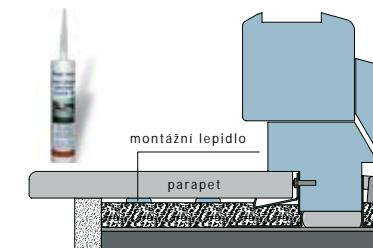

Parapety se v tomto případě osazují pomocí trvalého elastického montážního lepidla na rovný, vyzrály podklad. Lepidlo nanášejte v případech pruzích výšky 5 - 8 mm ve vzdálenosti cca. 20 cm.

Pro zajištění pevnosti doporučujeme použít samolepicí korkové destičky, umístěné ve dvou řadách po cca. 30 cm.

**Pomocí kotev do maltového lože**  
pro vnitřní parapety

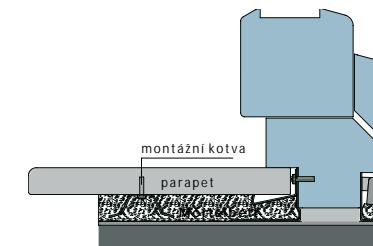


Na spodní hranu parapetu se připevní pomocí šroub montážní kotvy a parapet se osadí do maltového lože (cementová malta). Mezi zdí a samotným maltovým ložem doporučujeme provedení vazné vrstvy pomocí zubaté špatule.

## U t s n ní spoj


Nap . u arký , rohových nebo pr b žných sestav apod.

spojkou do pasu nebo rohovou spojkou (PVC)

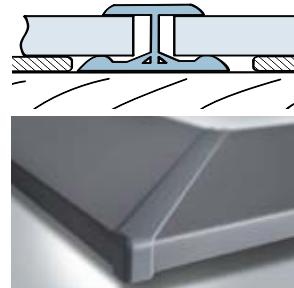

Ší e dilata ní spáry:  
10 mm

 elastickou t snicí hmotou (silikonem)



Hloubka spáry = 1/2 ší e spáry (min. 6 mm)

Ší e dilata ní spáry:  
Exteriér: min. 8 mm  
Interiér: min. 5 mm


## P íslušenství

### Bo ní krytky pro vn jší parapety

Chrání omítku a vyrovnávají délkové zm ny parapet .


Použití:

1. Krytku zkrátit na ší ku parapetu
2. Nasadit na parapet (netlouci)

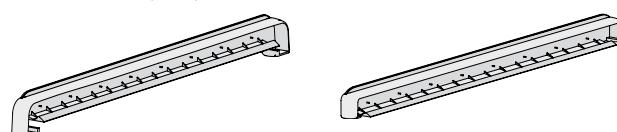

### Montážní pom cky (3 kusy/bm)

Usnad ují montáž, nahrazují klíny.

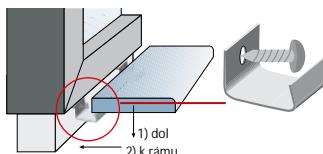



### Montážní kotvy (3kusy/bm)

- ukotvení parapetu do maltového lože
- p ipev ují se pomocí šroub do p edvrtaných otvor na spodní hranu parapetu




## Možnosti provedení

### Vnit ní parapety

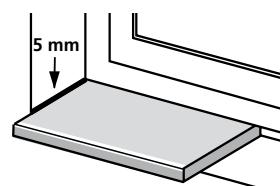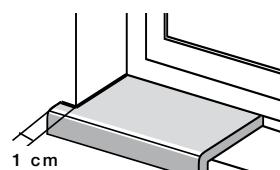

Osazení do ost ní:  
ob strany jsou zapušt ob cca. 1 cm do ost ní a pro eliminaci vlivu délkových zm n opat eny p novou páskou (nap . 19 x 5 mm).


### Vn jší parapety

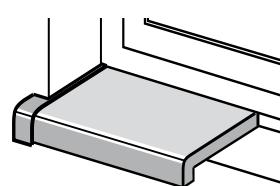

Osazení parapetu k omítnutému ost ní:  
parapet je na obou stranách napojen k ost ní min. 5 mm širokou spárou z elastického materiálu (nap . montážní lepidlo Helopal nebo silikon).

Pro eliminaci vlivu délkových zm n parapetu doporu ujeme bo ní krytek opat it spárovací p novou páskou a k vytvo ení tepeln izola ního systému napojení parapetu (bo ní krytky) s ost ním a oknem použit komprimovanou t snicí páskou z impregnované m kké p ny.

## U t s n ní k oknu (exteriér)

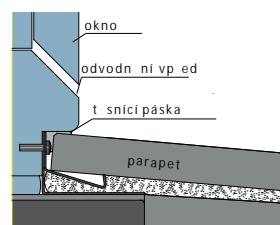


U oken s odvodn ním vp ed doporu ujeme ut snit vn jší parapet k rámu okna a podokenní lišt komprimovanou t snicí páskou.

## U t s n ní k oknu



U oken se skrytým odvodn ním lze ut snit spáru mezi parapetem a podokenní lištou, mezi parapetem a spodní hranou rámu okna musí z stat mezera min. 5 mm.

## Provedení silikonové spáry

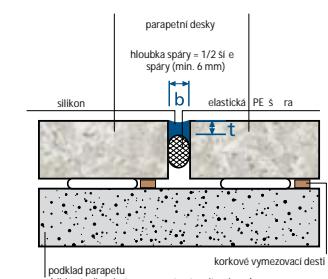

Alternativn lze spáry ut snit komprimovanou t snicí páskou z impregnované m kké p ny.

Upozorn ní: spáry z elastických látek se musí pravideln udržovat a obnovovat.

## išt ní & údržba

P ípadné zbytky lepidla po stažení ochranné fólie odstra te pomocí m kké látky a rozpušt dla (líh, edidlo, aceton apod.). Pravidelně išt ní provád jte zvlh enou m kkou látkou a domácimi prost edky, nepouživejte prost edky abrazivní.

Vn jší parapety doporu ujeme jednou až dvakrát ro n opat it a p eleštit autovoskem  
T žké p edm ty umíst né na parapetu p i údržb zvedejte (neposouvejte) a nejlépe opat ete nap . korkovou podložkou.

Drobné poškození lesklého povrchu parapetu lze odstranit pod vodou, p ebroušením brusným papírem zrnitosti 600 - 1000 a následným p elešt ním autovoskem. P i poškození v tšiho rozsahu je k dispozici opravovací sada Helopal.

P ípadnou ztrátu lesku povrchu parapetu (vlivem extrémních pov trnlostních vliv , vápenných usazin nebo nepravidelného išt ní a údržby) lze obnovit pomocí autovosku.